

Vehículo:

Motor: Todos

Año: 2009 - 2014

Avería: Reset del servicio recordatorio de cambio de aceite

Síntoma Avería:


Mensaje recordatorio en el tablero de instrumentos

Proceso Verificación Avería:



En vehículos muy modernos es posible que la función directa del reset de servicio de los equipos Maxidas y Maxisys de Autel no funcione a la perfección, por lo que deberemos realizar el reset de servicio como se indica a continuación:


Desde la pantalla principal, seleccionaremos la marca del vehículo.

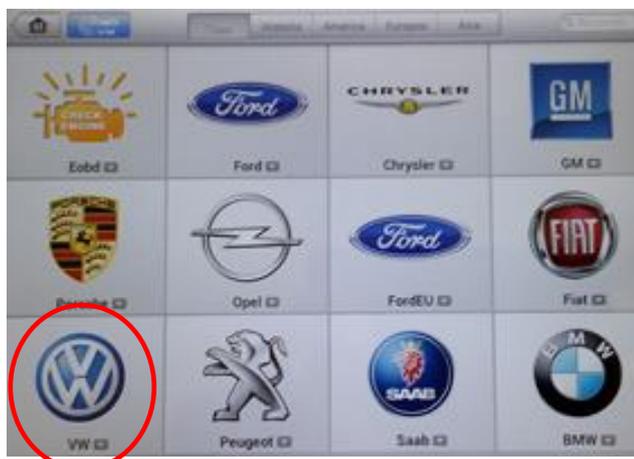

Al ser un vehículo moderno el equipo nos detectará directamente del número VIN (Chasis).



Seguidamente deberemos seleccionar la opción de mantenimiento:

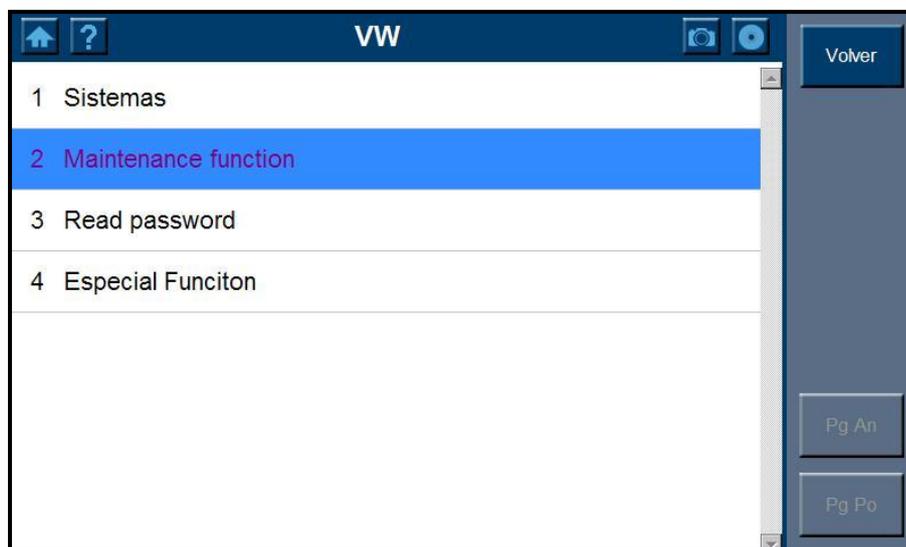


Las demás opciones tienen las siguientes funciones:

Sistemas: diagnosticar la unidad deseada.


Read Password: Leer el código del inmovilizador.

Especial Función: Para codificaciones y ajustes especiales.



A continuación escogeremos la opción de Oil Service.

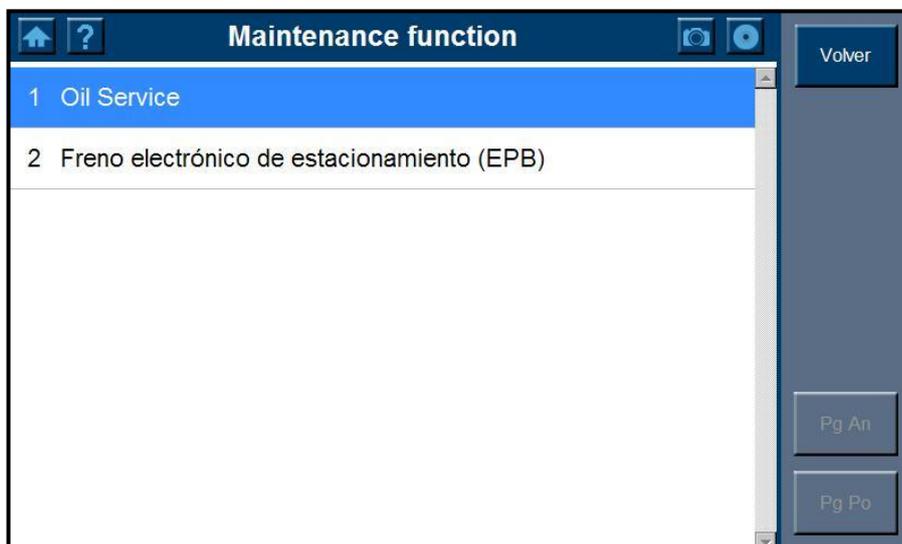


El equipo luego nos dará la opción de realizarlo con máquina o explicarnos el procedimiento para el borrado manual si procede.

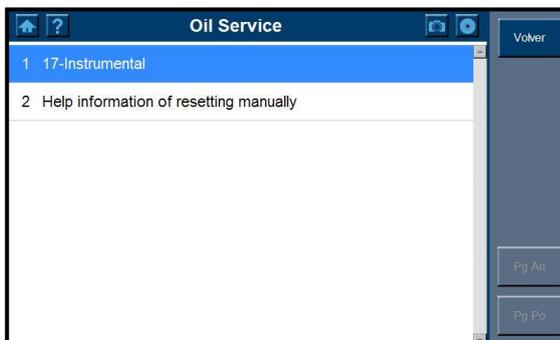

Una vez seleccionada la función, el menú que nos aparecerá en el equipo será el siguiente:

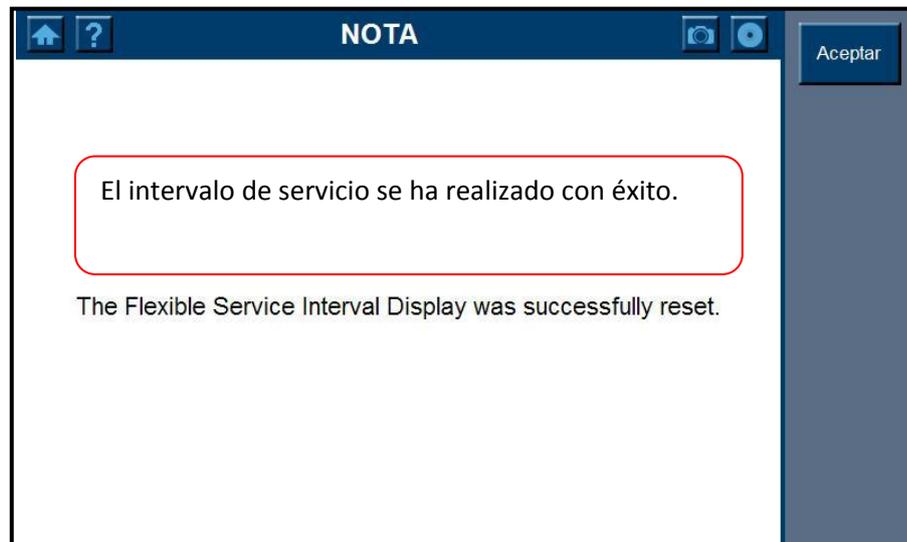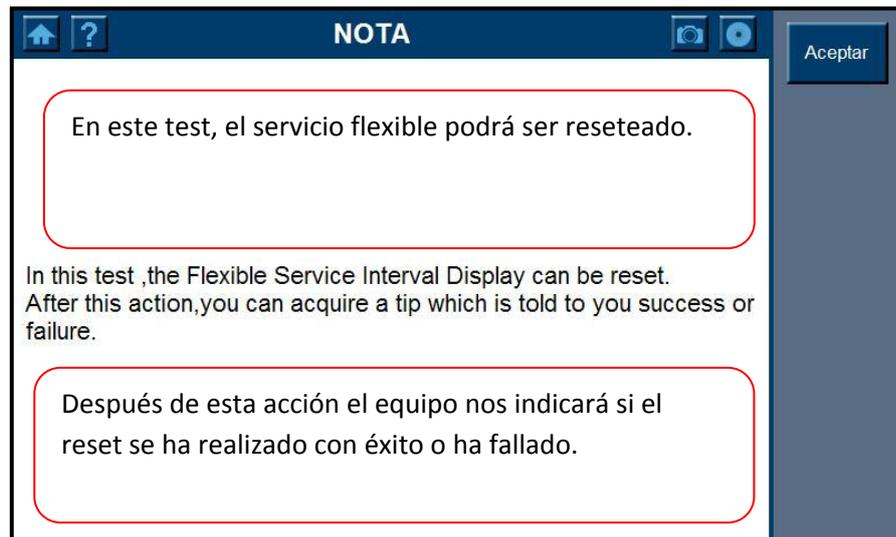

En el caso de que el equipo no pueda realizar el restablecimiento de forma automática, nos aparecerá el siguiente mensaje para que lo realicemos de forma manual.

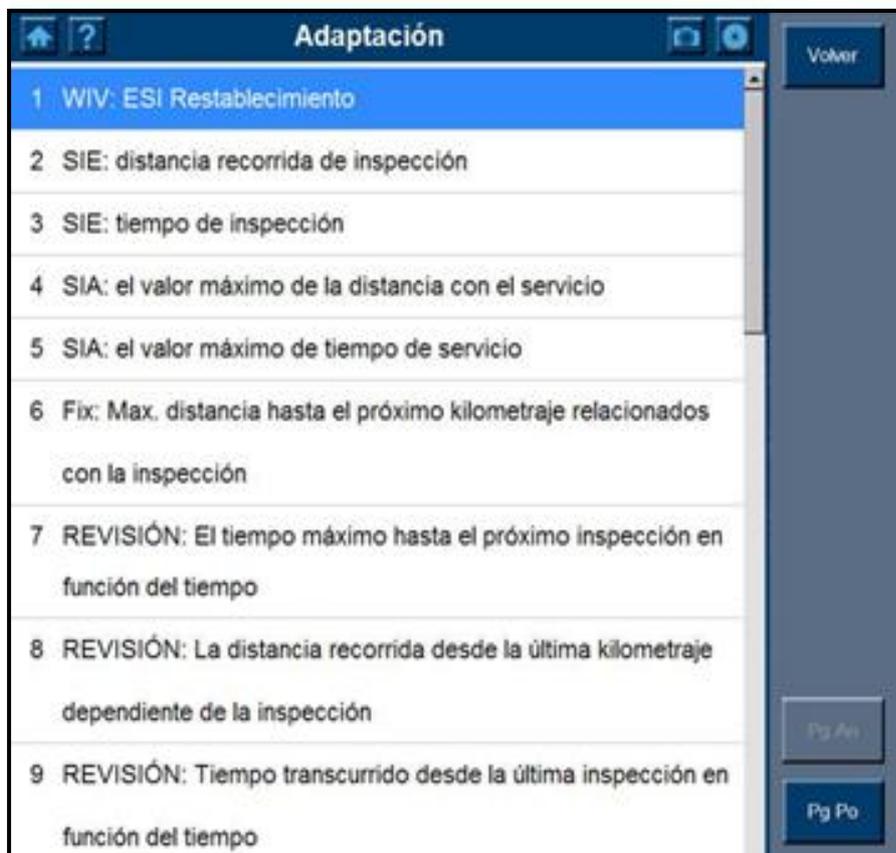

Deberemos ir entrando en cada uno de los apartados y poniendo el valor deseado en cada uno de ellos.

1 WIV: dejar a 0.

9 REVISION: dejar a 0.

2 SIE: dejar a 0.

3 SIE: dejar a 0.

4 SIA: no soportado.

5 SIA: no soportado.

6 FIX: dejar a 30.000.

7 REVISION: dejar a 720.

8 REVISION: dejar a 0.