

Vehículo: Renault Scenic II

Motor: Diesel/Gasolina

Año: 2003-2009

Avería: Fallo de funcionamiento de los elevallunas traseros

Síntoma Avería:

El cliente comenta que no le funcionan los elevallunas traseros, también se pueden dar fallos en el sistema del freno de mano.

Proceso Verificación Avería:




Se realiza una lectura de averías con el equipo de diagnosis Autel Maxisys en la unidad de mando UCH.

Comprobando la presencia de diferentes códigos de fallo, que nos indican problemas de cortocircuitos.

Con estos datos se procede a efectuar una comprobación de cableado, obteniendo resistencias excesivas e incluso falta de continuidad.

Solución a la Avería:

1.-Comprobar conexión debajo del asiento del conductor, para realizarlo es necesario desmontar la guantera del asiento del conductor, en caso de llevar cargador de cd's también habrá que desmontarlo.

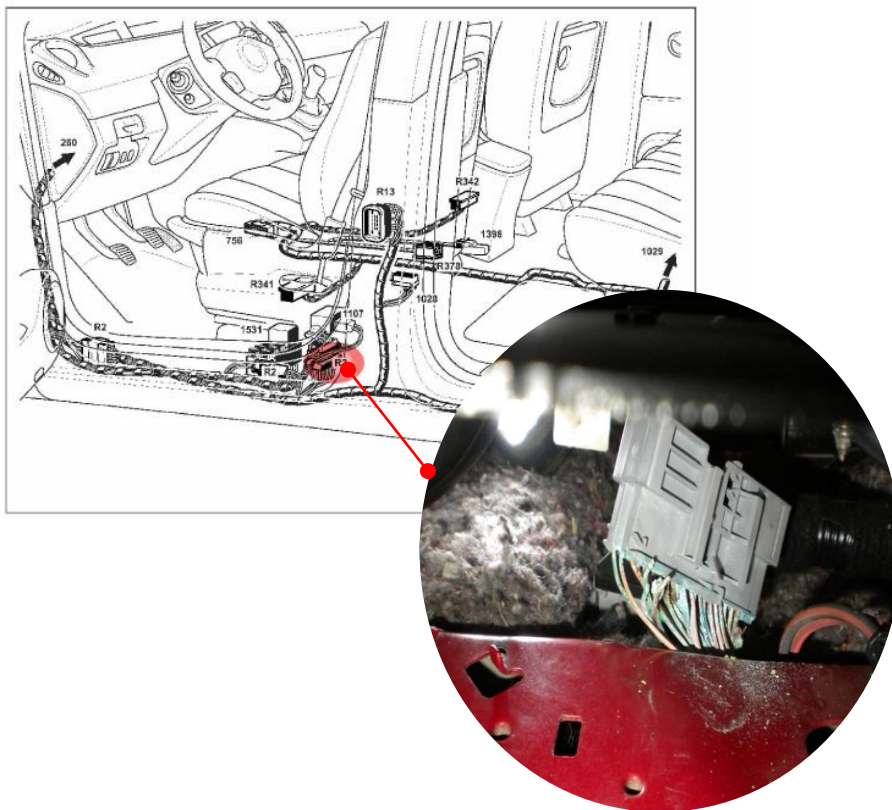

2.- Se observa que la presencia de agua, con la conexión sulfatada.

3.-Se desmonta el asiento del conductor y se repara la instalación y el conector. **Prestar mucha atención ya que los colores de cables de un lado y de otro del conector en ocasiones no coinciden.**

4.- Una vez reparado el conector se comprobará el correcto funcionamiento de los elevallas traseros y/o freno de mano, es necesario subsanar la entrada de agua.